

Opmerkingen bij de release

Infinity[®] Acute Care System



WAARSCHUWING

Voor het juiste gebruik van dit medische apparaat de gebruiksaanwijzing, alle aanvullingen en deze opmerkingen bij de release lezen en strikt opvolgen.

Software VG7.1.1

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding.....	5
Verholpen problemen.....	5
Verholpen defecten	5
Wijzigingsverzoeken	5
Bekende beperkingen	6
Hardware en software compatibiliteit	6
Systeemcompatibiliteit	7

Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten.

Inleiding

Dit document beschrijft de VG7.1.1 softwareversie van het Infinity Acute Care System (IACS) patiëntbewakingsplatform. De VG7.1.1 software verhelpt de defecten die staan beschreven in de VG7.1 release.

Verholpen problemen

Verholpen defecten

De VG7.1.1 software release verhelpt de volgende problemen:

- De CO2 bron van de M540 schakelt niet in Mainstream/Microstream na te zijn aangesloten op een M500.
- Ongeldige demografische patiëntgegevens kunnen leiden tot verwijdering van prioriteitsinstellingen van het aritmiealarm.
- Een aanvraag van het rust-ECG-rapport kan leiden tot een communicatiefout zonder herstel.
- De Infinity M540-patiëntmonitor kan willekeurig opstarten als gevolg van een storing bij correct verzenden en lezen van de headergegevens van bestanden in het apparaatgeheugen.
- Foutberichten op de IACS als gevolg van foutieve profielmigratie tijdens upgrades.
- Verbindingsverlies met de interne database kan leiden tot een reboot van de IACS waardoor de standaard profielconfiguratie (af-fabriek) wordt hersteld.
- Verlies van configuratie van het patiënt en systeemprofiel als gevolg van ont koppeling van de interne database na opstarten van de IACS.
- NIBP-hardware storingsalarm houdt niet aan, het alarm wordt gewist na ontslag terwijl de alarmvoorwaarde nog aanwezig is.
- Problemen met de communicatie kunnen leiden tot desynchronisatie van commando's en alarmwijzigingen tussen de Cockpit en de M540.
- Tijd voor het activeren van de ontslagknop bedroeg meer dan 120 seconden, waardoor een onderbreking van de gebruikerswerkflow werd veroorzaakt. Vertragingstijd is gereduceerd naar minder dan 30 seconden.
- Exportprotocol wordt niet hersteld na ontvangst van een ongeldig checksum bericht.
- M540 start af en toe opnieuw op bij uitvoering van een poortscan.

Wijzigingsverzoeken

- Dubbele IP-instelling is verplaatst naar het servicemenu.

Bekende beperkingen

De VG7.1.1 software release kent de volgende niet verholpen problemen:

- In sporadische gevallen wordt de M540 niet langer herkend door Innovian. Als op deze M540 draadloos beschikbaar is, wordt geadviseerd om de M540 te ontkoppelen, twee minuten te wachten en vervolgens weer aan te koppelen op de M500.
- De IACS-Cockpit accepteert maximaal 17 tekens voor het gebruikergedefinieerde servicewachtwoord.
- De ALT+F10 shortcut voor het activeren van de muiswijzer werkt niet als een Citrix sessie is aangesloten. Om deze shortcut opnieuw te activeren, verlaat u de Citrix sessie.

Hardware en software compatibiliteit

Hardwarecomponenten en bijbehorende softwareversies voor Cockpit VG7.1.1 / M540 VG7.1.1.

Infinity C500/C700 Cockpit (2e generatie Kontron Cockpit met 4 GB RAM minimum)	VG7.1.1
Infinity C500/C700 Cockpit * (3e generatie Kontron Cockpit met 8 GB RAM en i5 processor)	VG7.1.1
Infinity M540-patiëntmonitor	VG7.1.1
Infinity PS250/P2500	1.49/1.16
Infinity M500	4.4

* HW compatibiliteit met 3e generatie cockpit: Dankzij HW modificaties verwijderen de derde generatie C500 MK32500 en de derde generatie C700 MK32700 Cockpits de revisie-index RI03. RI03 vereist de VG7.1 softwareversie of hoger. Deze is niet compatibel met revisies lager dan VG7.1.

Systemcompatibiliteit

Minimum softwareversies voor Dräger Infinity patiëntbewakingsapparatuur, basiscompatibiliteit met Cockpit VG7.1.1 / M540 VG7.1.1:

Infinity Delta/Delta XL/Kappa series	VF9.0 en hoger
Infinity OMEGA/OMEGA S series	VF9.0 en hoger
Infinity CentralStation	VG1.1.2 en hoger
Infinity M300-telemetriemonitor	VG2.2 en hoger
Infinity Gateway	VF7.2 en hoger

Cockpit VG7.1.1 / M540 VG7.1.1 software IS NIET COMPATIBEL met de volgende Dräger systemen:

1e generatie (Advantech) C500/C700 Cockpits	Niet compatibel
Infinity MVWS CentralStation	Niet compatibel
Infinity MVVS View Station	Niet compatibel
Infinity Kappa XLT	Niet compatibel
Infinity CentralStation VF	Niet compatibel

Compatibele Dräger systemen en bijbehorende minimaal vereiste softwareversies:

Innovian Web	VF7.1 en hoger
Infinity Gateway	VF7.1 en hoger
Dräger Evita 2 Dura beademingsapparaat	1.00
Dräger Evita 4 beademingsapparaat	1.00
Dräger Evita XL beademingsapparaat	5.00
Dräger V500 beademingsapparaat	2.51
Dräger V300 beademingsapparaat	2.42
Dräger VN500 beademingsapparaat	2.51
Dräger Carina beademingsapparaat	3.21
Dräger Savina beademingsapparaat	4.21
Dräger Oxylog 3000+ beademingsapparaat	1.06
Dräger Perseus A500 anesthesieapparaat	2.01
Dräger Atlan A300/A350 anesthesieapparaat	1.01
Dräger Primus anesthesieapparaat familie	4.53
Dräger Apollo anesthesieapparaat	4.53
Dräger Zeus IE anesthesieapparaat	2.0
Dräger Fabius anesthesieapparaat familie	3.35b

Compatibele systemen van andere fabrikanten en bijbehorende minimaal vereiste softwareversies:

Maquet SERVO-i	7.0
Edwards Vigilance II	Alle softwareversies
Edwards EV1000	Softwareversie 1.5
Covidien BIS Complete	Softwareversie 3.0
IDMed ToFScan	Softwareversie 1.5.8 of hoger
Nellcor PM1000N	Alle softwareversies
Masimo Radical 7	Alle softwareversies*
Masimo Radical 87	Alle softwareversies*
Citrix ICA	Citrix XenApp server (versies 5, 6 en 6.5)
Citrix StoreFront Server	7 en hoger
Citrix-cliënt	4.7

* Alle softwareversies uitgezonderd Masimo Radical SW versie 1.5.5.8.

Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten.

Deze opmerkingen bij de release zijn alleen van toepassing op
Infinity® Acute Care System SW VG7.1.1
met serie-nr.:
Als er geen serienummer door Dräger is
ingevuld, zijn deze opmerkingen bij de release
uitsluitend als algemene informatie verstrekt en
niet bedoeld voor gebruik met een bepaalde
machine of eenheid.



Fabrikant



Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
VS



(215) 721-5400
(800) 4DRAGER
(800 437-2437)
(215) 723-5935

FAX



<http://www.draeger.com>



Distributie in Europa, Midden-Oosten,
Afrika, Latijns-
Amerika, Azië en het Stille Oceaan-
gebied door
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Duitsland



+49 451 8 82-0

FAX



+49 451 8 82-20 80

<http://www.draeger.com>

3713406 – RI 00 nl
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Uitgave/Edition: 1 – 2020-08



Dräger behoudt zich het recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan het apparaat.