

Sürüm notları

Infinity® Acute Care System



UYARI

Bu tıbbi cihazı düzgün kullanmak için, Kullanma kılavuzunu, tüm eklerini ve bu sürüm notlarını okuyun ve verilen talimatlara uyun.

Yazılım VG7.1.1

İçindekiler

İçindekiler	3
Giriş	5
Düzeltilen sorunlar	5
Düzeltilen kusurlar	5
Değişiklik talepleri	5
Bilinen sınırlamalar	6
Donanım ve yazılım uyumluluğu	6
Sistem uyumluluğu	7

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

Giriş

Bu belge, Infinity Acute Care System (IACS) hasta izleme platformu için VG7.1.1 yazılım sürümünü açıklamaktadır. VG7.1.1 yazılımı, VG7.1 sürümünde belirlenen kusurları ele alır.

Düzeltilen sorunlar

Düzeltilen kusurlar

VG7.1.1 yazılım sürümü aşağıdaki sorunları çözer:

- M540 CO2 kaynağı, bir M500'e bağlandıktan sonra mainstream/Microstream'e geçmiyor.
- Geçersiz hasta demografik bilgileri, aritmi alarm önceliği ayarlarının kaldırılmasına neden olabilir.
- IACS'den gelen Rest EKG raporu talebi, geri dönülmez bir iletişim hatasına neden olabilir.
- Infinity M540 hasta monitörü, cihazın belleğindeki dosyaların başlık verilerini doğru bir şekilde iletme ve okumadaki bir hata nedeniyle rastgele yeniden başlatılabilir.
- Yükseltmeler sırasında yanlış profil geçişi nedeniyle IACS'de hata mesajları.
- Dahili veri tabanı ile bağlantının kaybolması, sonrasında fabrika varsayılan profil yapılandırmasını geri yükleyen bir IACS yeniden başlatılmasına neden olabilir.
- IACS açıldıktan sonra dahili veri tabanından bağlantının kopmasına bağlı olarak hasta ve sistem profili yapılandırmasının kaybolması.
- NIBP donanım arızası devamlı değildir, durum hala devam ederken taburcu ettikten sonra alarm silinir.
- İletişim ile ilgili sorunlar, Cockpit ve M540 arasında değişen komutların ve alarmların senkronize edilmemesine neden olabilir.
- Taburcu düğmesini etkinleştirme süresi 120 saniyenin üzerindedir ve bu da kullanıcı iş akışında kesintiye neden olur. Gecikme süresi 30 saniyenin altına düşürüldü.
- Geçersiz bir sağlama toplamı mesajı aldıktan sonra dışa aktarma protokolü kurtarılmıyor.
- Bağlantı noktası taraması yapılırken M540 ara sıra yeniden başlayacaktır.

Değişiklik talepleri

- Yinelenen IP ayarı, Servis menüsüne taşındı.

Bilinen sınırlamalar

VG7.1.1 yazılım sürümünün çözülmemiş sorunları aşağıdaki gibidir:

- Nadir durumlarda M540 bağımsız modeli, Innovian tarafından tanınmayı durdurur. Bu M540'ta kablosuz bağlantı varsa, M540'ı çıkarmanız, iki dakika beklemeniz ve ardından tekrar M500'e takmanız önerilir.
- IACS Cockpit, özel servis şifresi için yalnızca maksimum 17 karakter kabul edecektir.
- Bir Citrix oturumu açıksa fare imlecini etkinleştiren ALT+F10 kısayolu çalışmayacaktır. Bu kısayolu tekrar etkinleştirmek için Citrix oturumundan çıkın.

Donanım ve yazılım uyumluluğu

Cockpit VG7.1.1 / M540 VG7.1.1 için donanım bileşenleri ve ilgili yazılım sürümleri

Infinity C500/C700 Cockpit (4 GB RAM'e sahip 2. nesil Kontron Cockpit)	VG7.1.1
Infinity C500/C700 Cockpit * (8 GB RAM'e ve i5 işlemciye sahip 3. nesil Kontron Cockpit).	VG7.1.1
Infinity M540 hasta monitörü	VG7.1.1
Infinity PS250/P2500	1.49/1.16
Infinity M500	4.4

* 3. nesil kokpit ile donanım uyumluluğu: Donanım modifikasyonları nedeniyle üçüncü nesil C500 MK32500 ve üçüncü nesil C700 MK32700 Cockpit'ler Revizyon Dizini RI03'e taşınacak. RI03, VG7.1 yazılım sürümünü veya üzerini gerektirir. VG7.1'in altındaki hiçbir revizyon ile uyumlu değildir.

Sistem uyumluluđu

Dräger Infinity hasta izleme cihazları için minimum yazılım sürümleri, Cockpit VG7.1.1 / M540 VG7.1.1 ile temel uyumluluk:

Infinity Delta/Delta XL/Kappa serisi	VF9.0 ve üzeri
Infinity OMEGA/OMEGA S serisi	VF9.0 ve üzeri
Infinity CentralStation	VG1.1.2 ve üzeri
Infinity M300 telemetre monitörüs	VG2.2 ve üzeri
Infinity Gateway	VF7.2 ve üzeri

Cockpit VG7.1.1 / M540 VG7.1.1 yazılımı, aşağıdaki Dräger sistemleriyle UYUMLU DEĞİLDİR:

1. Nesil (Advantech) C500/C700 Cockpit'leri	Uyumlu değil
Infinity MVWS CentralStation	Uyumlu değil
Infinity MVVS View Station	Uyumlu değil
Infinity Kappa XLT	Uyumlu değil
Infinity CentralStation VF	Uyumlu değil

Uyumlu Dräger sistemleri ve ilgili minimum gereksinime sahip yazılım sürümleri:

Innovian Web	VF7.1 ve üzeri
Infinity Gateway	VF7.1 ve üzeri
Dräger Evita 2 Dura ventilatör	1.00
Dräger Evita 4 ventilatör	1.00
Dräger Evita XL ventilatör	5.00
Dräger V500 ventilatör	2.51
Dräger V300 ventilatör	2.42
Dräger VN500 ventilatör	2.51
Dräger Carina ventilatör	3.21
Dräger Savina ventilatör	4.21
Dräger Oxylog ventilatör 3000+	1.06
Dräger Perseus A500 anestezi makinesi	2.01
Dräger Atlan A300/A350 anestezi makinesi	1.01
Dräger Primus anestezi makinesi ailesi	4.53
Dräger Apollo anestezi makinesi	4.53
Dräger Zeus IE anestezi makinesi	2.0
Dräger Fabius anestezi makinesi ailesi	3.35b

Diğer üreticilerin uyumlu sistemleri ve ilgili minimum gereksinime sahip yazılım sürümleri:

Maquet SERVO-i	7.0
Edwards Vigilance II	Tüm yazılım sürümleri
Edwards EV1000	Yazılım sürümü 1.5
Covidien BIS Complete	Yazılım sürümü 3.0
IDMed ToFScan	Yazılım sürümü 1.5.8 veya üstü
Nellcor PM1000N	Tüm yazılım sürümleri
Masimo Radical 7	Tüm yazılım sürümleri*
Masimo Radical 87	Tüm yazılım sürümleri*
Citrix ICA	Citrix XenApp sunucusu (5, 6 ve 6.5 sürümleri)
Citrix StoreFront Sunucusu	7 ve üzeri
Citrix istemcisi	4.7

* Masimo Radical Yazılım sürümü 1.5.5.8 hariç tüm yazılım sürümleri

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

Bu sürüm notları yalnızca şu Seri Numaralı Infinity® Acute Care System Yazılım VG7.1.1 için geçerlidir.
Dräger tarafından hiçbir Seri No. belirtilmemişse, bu sürüm notları yalnızca genel bilgi olarak sunulmuştur ve belirli bir makine veya birim için kullanılamaz.



Üretici



Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
ABD



(215) 721-5400
(800) 4DRAGER
(800 437-2437)

FAKS

(215) 723-5935



<http://www.draeger.com>



Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika, Asya Pasifik dağıtıcısı



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Almanya



+49 451 8 82-0

FAKS

+49 451 8 82-20 80



<http://www.draeger.com>

İthal Eden / Importer:

Draeger Medikal Tic. ve Servis A.Ş.



Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:75 A
Kat:12 İckapi No: 109-115
34870 Kartal – İstanbul,
Türkiye



+90-216-469 0555

FAKS

+90-216-469 0560



<http://www.draeger.com>

3713414 – RI 00 tr
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Baskı/Edition: 1 – 2020-08



Dräger, önceden bilgi vermeksizin cihazda değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.